




Smart Repair mit Spraydose

Stoßstange – einfach und schnell

Wir wünschen dir GOOD LACK

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!

 www.LACK.DE

 +49 511 41064510

 info@lack.de

 Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Persönliche Schutzausrüstung
- Isopropanol und Einmaltücher
- Schleifmaterial, Körnung P120, P240, P400
- Softflex P600 und P800
- Graues Schleifvlies
- Streifenklebeband
- Abdeckfolie
- Professionelles Abdeckpapier
- Mipa Etch Filler
- Bei Bedarf Infrarotstrahler
- Staubbindetuch
- Basislack
- 2K-Klarlack
- 2K-Löser
- Kovax Trockenschleifsystem mit Schleifmaterial P1500 und P2000
- Mikrofasertuch
- Kovax Buflex P2000 und P3000
- Farecla G360 und weicher Polierschamm G-Mop GMC

Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Klarlack richtig lackieren – Alles über Klarlack mit Spraydose und Lackierpistole
- Klarlack schleifen und polieren – Tipps, um Fehler zu vermeiden
- Kunststoffleiste mit Spraydose – Lackierung in 45 Minuten
- Grundierung beim Lackieren – Welche Grundierung du einsetzen sollst
- Kunststoff lackieren – Fehler vermeiden



01 Reinigen

Reinigung der Schadstelle mit Isopropanol.



02 Schleifen

Schadstelle mit Schleifpapier Körnung P120 und P240 schleifen. P120 erzeugt tiefe Schleifriefen. Deswegen nur soweit nötig einsetzen, bis Kratzer mit P240 beseitigt werden können.



03 Feinschleifen

Schadstellen mit Schleifmaterial Körnung P400 und Softflex P600 abschließend feinschleifen.



04 Mattieren

Die Schadstelle mit grauem Schleifvlies mattieren.



05 Reinigen

Das Bauteil mit Isopropanol reinigen und entfetten.



Abkleben

Abkleben mit Streifenklebeband und Abdeckfolie.



Abdecken

Bereiche, die nicht grundiert werden sollen, mit professionellem Abdeckpapier und Streifenklebeband abkleben.



Info

Bei sehr kleinen Schadstellen ist kein Kunststoffhaftvermittler notwendig.



Grundieren

MIPA Etch Filler in zwei Schichten auftragen. Zwischenablüßzeiten beachten. Beim Auftragen aus der Bewegung und möglichst kleinflächig arbeiten. Vermindert Schleifarbeit. Nicht an Kanten ran arbeiten! Bleibt sichtbar!



Entfernen

Abdeckpapier entfernen.

11



Trocknen

Trocknen lassen. Bei Bedarf mit einem Infrarotstrahler unterstützen.

12



Schleifen

Zwischenschliff mit Softschleifpapier P600 und P800. Anschließend mit grauem Schleifvlies mattieren.

13



Abkleben

Abschließendes Abkleben mit professionellem Abdeckpapier und Streifenklebeband. Hierbei Tunnel über die Altlackierung kleben, um ein Anlackieren und einen fließenden Übergang zu ermöglichen.

14



Reinigen

Entfetten mit Isopropanol. Mit einem Staubbindetuch entstauben.

15



Lackieren

Basislack in 2 Gängen dünn, aber deckend, auftragen. Zwischenablüßzeiten beachten. Ein Nebelgang ist nur bei Metallic- oder Perleffektlacken notwendig.

16



Trocknen

Basislack ablüften lassen. Mit Staubbindetuch ganz leicht entstauben.

17



Aktivieren

2K-Klarlack aktivieren und mindestens 2 Minuten schütteln.

18



Lackieren

Erste Schicht Klarlack deckend auftragen, aber ein Stück vom Tunnel entfernt aufhören. Vom Tunnel wegarbeiten.

19



Trocknen

Zwischenablüften bis der Klarlack sich nicht mehr schmierig anfühlt.

20



Lackieren

Zweite Schicht Klarlack deckend auftragen. Hierbei dichter an den Tunnel ran arbeiten.



21 Entfernen

Tunnel entfernen.



22 Lackieren

Übergänge mit 2K-Klarlack weicher gestalten. Direkt danach mit dem 2K-Löser direkt die Übergänge nachbehandeln, dabei aber auf dem ursprünglich geschliffenen Bereich bleiben.



23 Trocknen

Den Lack über Nacht trocknen lassen.



24 Schleifen

Mit dem Kovax Trockenschleifsystem, P1500 und P2000, Läufer und Staubpickel ausschleifen. Struktur des Läufers mit Kovax Buflex P2000 entfernen. Feinschliff mit Kovax Buflex P3000.



25 Polieren

Flächen mit der Farecla G360 und dem weichen Polierschwamm G-Mop GMC polieren, um eventuell vorhandene Hologramme zu entfernen. Die Übergänge nur vorsichtig und fließend polieren.

26



Reinigen

Abschließende Reinigung.